


آرک سقفی وسط سالن




مراحل نصب آرک ساده پلیمری




ابتدا اقدام به فراهم نمودن ابزار نصب و آماده سازی فضای نصب نمایید.

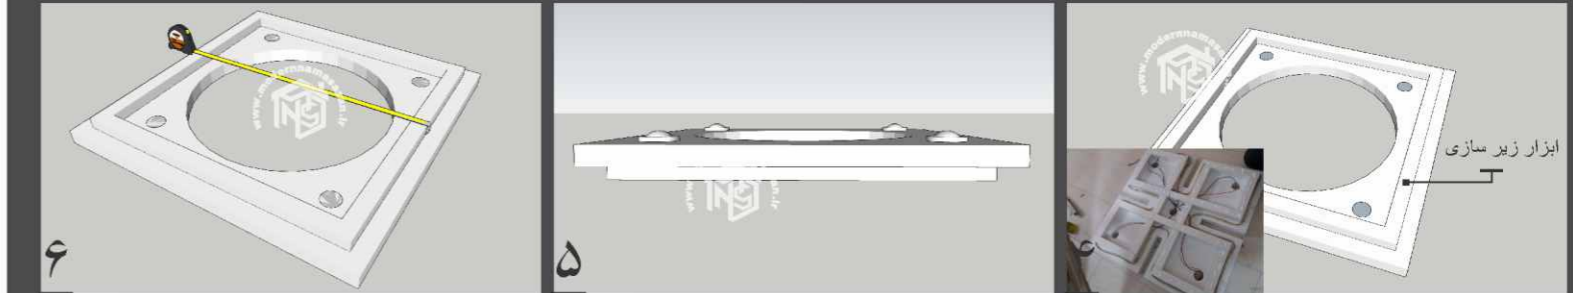

نمای پشتی و زیر سازی آرک پلیمری. مرحله ی پیشنهادی ما برای سیم کشی و برق کاری آرک پلیمری.

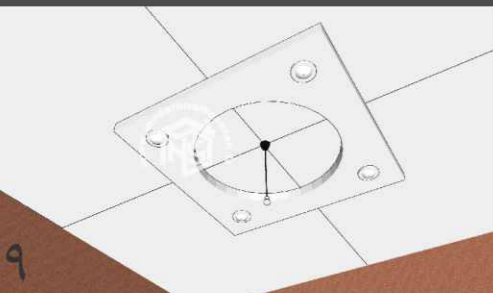


سپس آرک را به صورت پیش فرض روی نقاط علامت گذاری شده بچسبانید تا از مساعد بودن شرایط نصب همچنین صاف بودن نقطه ی نصب مطمئن شوید

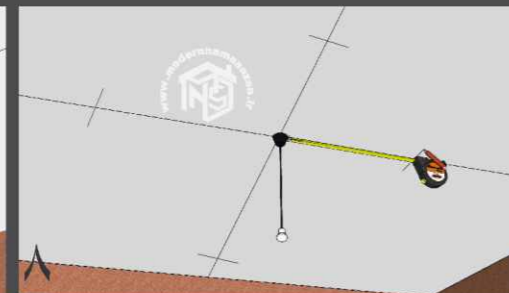

با توجه به ابعاد بدست آمده از آرک و محیط نصب از نقطه ی مرکزی اقدام به علامت گذاری بر روی سقف نمایید.




نقطه ی مرکزی در محل نصب آرک را با توجه به ابعاد و زوایای محیط نصب پیدا کنید.

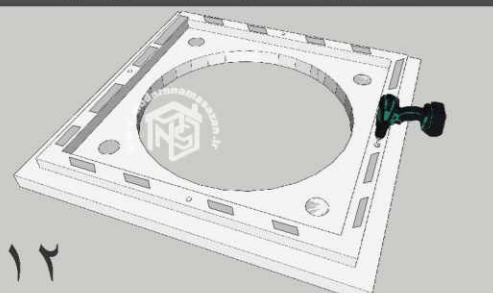


توجه داشته باشید در سقف های از جنس بتن در صورت نیاز به به اتصال موقت به منظور گیرایی کامل چسب، می بایست از روش پیچ و روپلاک استفاده نمود در این حالت ابتدا نقاط مختلفی از آرک را بوسیله درل و یک مته ی مناسب سوراخ نمایید.




توجه داشته باشید به منظور گیرایی چسب دو طرفه سقف عاری از هر گونه رطوبت ناشی از روغن ، آب و یا گرد و غبار باشد. پس از اطمینان از گیرایی اولیه بین چسب دو طرفه همراه محصول اقدام به اتصال مکانیکی به منظور تقویت و ایجاد یک اتصال موقت تا زمان گیرایی نهایی توسط چسب چوب نمایید.

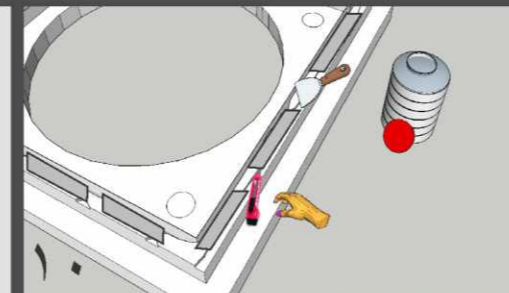


بوسیله ی یک کتر و از کناره ها کاور چسب همراه محصول را جدا نمایید سپس برخی از نقاط آزاد را که توسط چسب خود محصول پوشش داده نشده اند را بوسیله چسب چوب چسب کاری نمایید. توجه داشته باشید سعی نمایید تا پخش چسب را طوری انجام دهید تا در زمان اتصال تداخلی بین چسب ها بوجود نیاید.

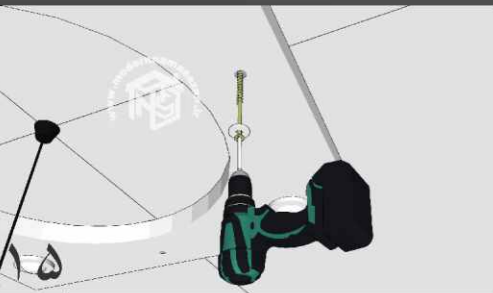


به مانند مرحله ۱۰ پس از برداشتن کاور چسب دو طرفه و چسب کاری آرک با چسب چوب محصول را به زیر نقطه نصب برده و به سقف اتصال دهید و سپس با پیچ آرک را مهر نمایید.

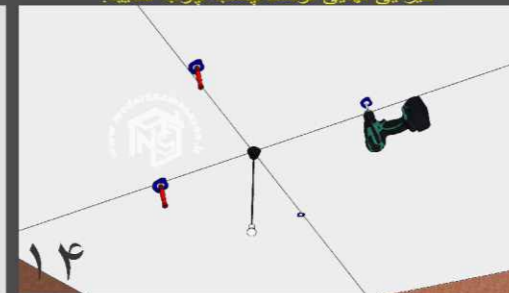

سپس آرک را به صورت پیش فرض روی نقاط علامت گذاری شده بچسبانید تا قسمت رنگی پشت آرک در سقف پدیدار شود. نقاط پدیدار شده بر روی سقف را با مته ای مناسب سوراخ کاری و سپس روپلاک ها را جا گذاری نمایید.

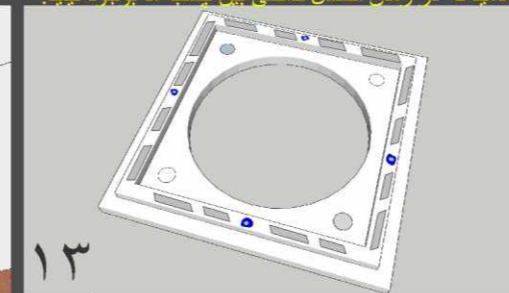


نمای کناری حفره های ایجاد شده را به وسیله کمی رنگ ، جوهر یا پودر رنگی پر کنید به طوریکه حفره ها قابل تشخیص باقی بمانند.

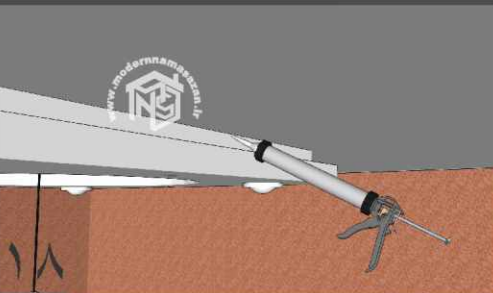

در صورت نیاز و زمانی که تیرگی شکاف بین نقطه نصب و سقف با چشم قابل رویت باشد درز میانی ما بین سقف و آرک را با ماستیک درزگیر (اکریلیک) درز گیری نمایید. در برخی سطوح به دلیل کپ زیادی ما بین درز سقف و آرک، پروسه ی درزگیری را چندین بار با حد فاصله چند ساعت ادامه دهید تا به یک سطح مطلوب دست یابید.




پس از خشک شدن بتونه ها اقدام به سمباده کردن رد بتونه ها نمایید. به منظور دست یابی به سطحی صاف و مناسب برخی از نقاط را در دو مرحله بتونه و سمباده نمایید.

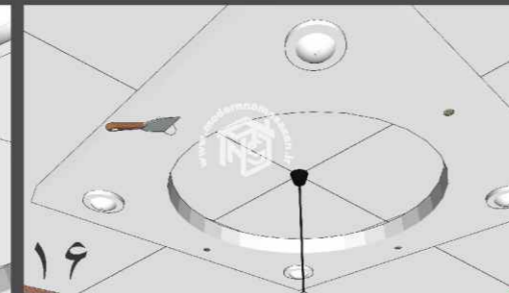


به منظور گیرایی نهایی چسب آرک ۲۴ ساعت در دمای مناسب ۱۸ درجه به بالا نگه داشته و سپس به مانند یک آرک از جنس کتاف با گچ شروع به بتونه کردن حفره ها و نقاط آسیب دیده نمایید.



توجه داشته باشید با رعایت استاندارد های برق کاری، برای سیم کشی از یک تکستین برق کمک گرفته و مراحل اجرایی را با توجه به پروسه ی اجرایی می توانید قبل، در حین کار و یا پس از اتمام نصب انجام دهید. جهت نورپردازی از نوار ال ای دی و لامپ های اس ام دی استفاده نمایید.

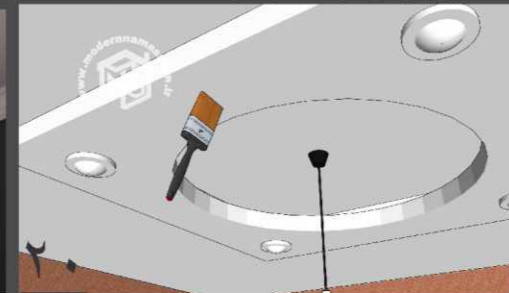

پس از سمباده کردن رد بتونه ها تا بدست آوردن یک نمای مطلوب در چندین مرحله اقدام به رنگ آمیزی آرک نمایید.

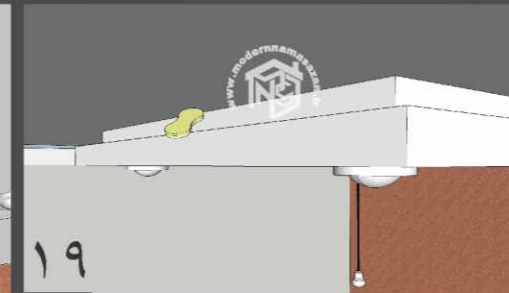

در هر بار پروسه ی درز گیری به وسیله ماستیک (اکریلیک) اضافات ماستیک را به وسیله ی یک اسفنج مرطوب پاک نمایید.

ONLY SMD OR LED LIGHTS